

Приложение В
(Образец)

Город (место) приемки изделия _____
Наименование получателя (организация, предприятие) изделия _____

Его адрес и отгрузочные реквизиты _____
" ____ " ____ 201 ____ г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Настоящий акт составлен _____
(представитель получателя, фамилия, должность)
с участием представителей _____
(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя)

или представителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях
представителей на участие в проверке)
(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена
за N ____ от " ____ " ____ 201 ____ г.)

в том, что при проверке изделия _____
(наименование изделия)
производства _____
(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)
заводской номер изделия _____ выявлено следующее:

1. Условия хранения изделия на складе получателя:

_____ (указать, в каких условиях хранятся изделия)

2. Состояние тары и упаковки

_____ (указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество
недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

3. Изделие установлено

_____ (указать, в каких условиях установлено изделие)

4. Монтаж изделия

_____ (указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

5. Состояние изделия и его комплекта поставки

_____ (указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их
защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

6. Перечень отклонений (дефектов):

7. Для восстановления изделия необходимо:

Акт составлен " ____ " ____ 201 ____ г.

Подписи:

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектации
изделия)

М.П.

РОССИЯ


ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

Приложение А.

СХЕМА-ИНСТРУКЦИЯ ЗАМЕНЫ СТЕКЛА

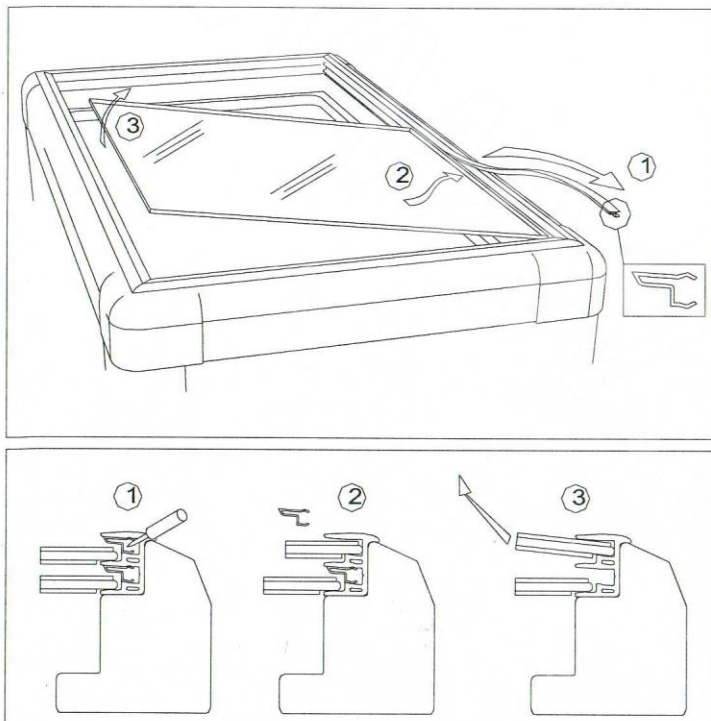

- 1 – Извлечь профиль-защелку из гнезда.
- 2 – Сдвинуть стеклянную крышку до упора в гнездо.
- 3 – Повернуть и извлечь стеклянную крышку.
- 4 – Установка крышки производится в обратном порядке.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением морозильного ларя "Полаир". Морозильные лари "Полаир" обладают высоким качеством, и соответствуют межгосударственному стандарту на оборудование торговое холодильное. Надеемся, что эксплуатация ларя будет для вас полезной и оставит приятные впечатления.

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления с устройством, правилами установки и эксплуатации ларя морозильного.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание ларя имеют право производить сервисные центры организаций Поставщиков или Продавцов торгово-холодильного оборудования POLAIR или другие предприятия, осуществляющие техническое обслуживание оборудования по поручению производителя.

Настоящее руководство включает в себя паспортные данные.

ВНИМАНИЕ! Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лари морозильные (далее лари) предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи предварительно охлажденных или замороженных пищевых продуктов и охлажденных напитков, а также быстрого охлаждения продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

Лари предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 12 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Лари выпускаются следующих типов:

- для хранения предварительно замороженных продуктов, а также для быстрой заморозки при температуре от минус 18 до минус 25 °C;
- для хранения напитков при температуре от 2 до 8 °C.

Таблица 1

Обозначение	Расшифровка
DF...LF, DF...SC, DF...SF, SF...SF	для хранения и демонстрации продуктов
SF...LF	для охлаждения продуктов
SC...LF	для хранения напитков

1.2.2 Основные технические характеристики ларей представлены в таблице 2.

1.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

По конструктивному исполнению ларь состоит из корпуса и холодильного агрегата.

Сверху корпус закрывается крышкой (крышками). Крышки изготавливаются глухими (плоские: металлические с теплоизоляцией) или стеклянными (плоские или выпуклые). По принципу открывания крышки выполняются раздвижными или поднимающимися.

Ларь может быть оснащен замком для запираания крышки (дополнительная опция).

На передней стенке корпуса ларей находится панель управления, где расположены элементы управления: термостат, поворотом ручки которого регулируется температура внутри ларя (кроме марок DF...SC – термостат расположен на боковой стенке), и термометр, показывающий текущую температуру.

На ларях марок SF...LF поддержание заданной температуры и индикация текущей температуры в охлаждаемом объеме обеспечивается с помощью электронного блока.

Таблица 2 – основные параметры и размеры ларей

Обозначение	Внутренний объем, м ³ (л), не менее	Тем-ра внутр. объема, °C	Потребляемые: ток/ мощность, А/Вт, не более	Габаритные размеры, мм: ширина x глубина x высота, не более	Масса, кг, не более нетто/ брутто	Хлад-агент
DF120LF-P	0,215 (215)	минус 25	1,8/200	790 x 722 x 880	50/56	R404A
DF130LF-P	0,320 (320)	÷	2,2/240	1070 x 722 x 880	58/65	
DF140LF-P	0,426 (426)	минус 18	2,8/300	1350 x 722 x 880	68/77	
DF150LF-P	0,532 (532)		3,4/340	1630 x 722 x 880	77/87	
DF120SF-S	0,215 (215)	минус 25	1,8/200	790 x 630 x 912	50/56	R404A
DF130SF-S	0,320 (320)	÷	2,2/240	1070 x 630 x 912	64/71	
DF140SF-S	0,426 (426)	минус 18	2,8/300	1350 x 630 x 912	76/85	
DF150SF-S	0,532 (532)		3,4/340	1630 x 630 x 912	82/93	
DF131SF-P	0,310 (310)		2,2/240	940 x 700 x 912	60/69	
DF142SF-P	0,418 (418)		2,8/300	1190 x 700 x 912	67/78	
DF139SF-P	0,390 (390)		2,8/300	1125 x 700 x 912	78/87	
DF153SF-P	0,532 (532)		3,4/340	1455 x 700 x 912	80/90	
DF120SC-S	0,159 (159)	минус 25	1,8/220	790 x 630 x 853	46/52	R404A
DF130SC-S	0,241 (241)	÷	2,2/240	1070 x 630 x 853	58/65	
DF140SC-S	0,323 (323)	минус 18	2,8/300	1350 x 630 x 853	68/77	
DF150SC-S	0,405 (405)		3,4/340	1630 x 630 x 850	78/89	
DF123SC-P	0,232 (232)		1,8/220	940 x 700 x 853	54/63	
DF131SC-P	0,312 (312)		2,2/240	1190 x 700 x 850	63/73	
SF120SF-S	0,215 (215)	минус 25	1,8/200	790 x 630 x 912	50/56	R404A
SF130SF-S	0,321 (321)	÷	2,2/240	1070 x 630 x 912	57/65	
SF140SF-S	0,427 (427)	минус 18	2,8/300	1350 x 630 x 912	74/82	
SF150SF-S	0,533 (533)		3,4/340	1630 x 630 x 912	88/98	
SF131SF-P	0,310 (310)		2,2/240	940 x 700 x 912	60/69	
SF142SF-P	0,418 (418)		2,8/300	1190 x 700 x 912	67/78	
SF139SF-P	0,390 (390)		2,8/300	1125 x 700 x 912	78/87	
SF153SF-P	0,532 (532)		3,4/340	1455 x 700 x 912	80/90	
SF120LF-S	0,197 (197)	минус 25	1,8/200	790 x 722 x 880	50/56	R404A (R134a)
SF130LF-S	0,295 (295)	÷	2,2/240	1070 x 722 x 880	64/71	
SF140LF-S	0,393 (393)	минус 18	2,8/300	1350 x 722 x 880	76/85	
SF150LF-S	0,491 (491)		3,4/340	1630 x 722 x 880	84/95	
SF120LF-G	0,197 (197)		1,8/200	790 x 722 x 880	50/56	
SF130LF-G	0,295 (295)		2,2/240	1070 x 722 x 880	64/71	
SF140LF-G	0,393 (393)		2,8/300	1350 x 722 x 880	84/95	
SF150LF-G	0,491 (491)		3,4/340	1630 x 722 x 880	84/95	
SC130LF-S	0,295 (295)	плюс 2 ÷	2,8/300	1070 x 722 x 880	53/59	R134a
SC140LF-S	0,393 (393)	плюс 8	3,4/340	1350 x 722 x 880	61/69	

Примечание:

1. Система электропитания – 1/Н/РЕ 230В 50Гц. Допустимое отклонение напряжения от номинального значения от плюс 10% до минус 15%.
2. Масса хладагента указана в табличке технических данных на задней стенке ларя.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для оборудования установлены два вида обслуживания: ежедневное в процессе эксплуатации и периодическое техническое обслуживание, которое выполняется специализированной организацией, уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования.

Ежедневное обслуживание оборудования включает в себя контроль:

- температуры во внутреннем объеме;
 - правильной загрузки продуктами (см. раздел 3.4.);
 - плотного закрывания крышки;
 - системы слива конденсата (отсутствие воды внутри ларя).
- Во время эксплуатации ларь необходимо содержать в чистоте.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ ЛАРЬ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ, ВЫНУВ ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ И УДАЛИТЬ ПРОДУКТЫ ИЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

Периодическое техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Периодическое техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 3 месяца независимо от технического состояния ларя в момент начала технического обслуживания.

Перед ремонтом или обслуживанием следует выключить вилку кабеля питания из розетки.

Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию:

- проверка правильности размещения и установки ларя;
- очистка конденсатора:
 - а). отключить питание, вынув вилку шнура питания из розетки;
 - б). снять вентиляционные решетки;
 - в). очистить конденсатор щеткой, сжатым воздухом или пылесосом;
 - г). установить вентиляционные решетки, включить питание;
- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;
- проверка напряжения питающей сети, наличие и состояние заземления, целостности изоляции проводов и кабеля питания;
- проверка охлаждения внутреннего объема;
- проверка циклической работы холодильной системы, вращения вентилятора конденсатора,

При невыполнении регламентированного технического обслуживания гарантийные обязательства не предоставляются!

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться в уполномоченные организации (к Поставщику или Продавцу) и их сервисные центры.

3.5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°C. Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев.

3.6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованный ларь допускается транспортировать всеми видами транспорта за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

- защита от механических повреждений;
- расстановка и крепление упакованного ящика в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключить возможность смещения при транспортировании.

**КАНТОВАТЬ ЛАРЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПЕРЕМЕЩАТЬ ЛАРЬ ТОЛЬКО В ГОРИЗОНАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!**

3.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке ларя на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части ларя по материалам, из которых они изготовлены.

3.8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика, уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования, специализированной сервисной организации.

Возможные неисправности и способы их устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Вид неисправности	Вероятная причина	Способы устранения
Ларь морозильный не работает	Нет электропитания на контактах клеммника в распределительной коробке	Проверить состояние сетевого кабеля и клеммных соединений в распределительной коробке. Проверить работоспособность компрессора и термостата
Ларь морозильный работает долго или непрерывно. Во внутреннем объеме не поддерживается заданная температура	Слишком высокая температура окружающей среды Перекрыты вентиляционные отверстия Засорен конденсатор, Не вращается вентилятор Ларь расположен вблизи источников нагрева Нарушена герметичность холодильной системы Внутренний объем покрыт толстым слоем инея Неплотно закрыты крышки ларя Загрузка теплыми продуктами	Эксплуатировать ларь при температуре не выше плюс 35°C. Открыть доступ к вентиляционным отверстиям Очистить конденсатор, Заменить вентилятор Удалить ларь не менее 1,5 м от источника нагрева Найти утечку и устранить негерметичность Произвести размораживание ларя Устранить причины, мешающие закрытию крышек Загружать ларь предварительно замороженными продуктами

ВНИМАНИЕ! При необходимости замены стекла в стеклянной крышке ларя следует пользоваться схемой-инструкцией, приведенной в Приложении А.

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- пробка сливного отверстия – 2 шт.
- а также с дополнительными опциями (по заявке покупателей):
- ключ к замку (комплект)
- корзины для укладки продуктов

2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ларь морозильный типа _____ заводской номер _____

соответствует техническим условиям ТУ 5151- 001-14479555-2010 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Ответственный за приемку _____ (подпись)

М.П.

2.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие ларя морозильного требованиям технических условий ТУ 5151 - 001 - 14479555-2010 «Лари морозильные. Технические условия.» при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в данном «Руководстве по эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации морозильного ларя - 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения морозильного ларя - 6 месяцев со дня изготовления.

Полный средний срок службы изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, не менее - 12 лет.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- руководства по эксплуатации;
- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А);
- акта технического состояния (образец в Приложении Б);
- договора на техническое обслуживание со специализированной организацией,

уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования.

Гарантийные обязательства предоставляются уполномоченной организацией (Поставщиком или Продавцом) и их сервисными центрами.

В случае если уполномоченная организация (Поставщик или Продавец), уклоняется от исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании ОАО «Полаир»:

Тел: (495) 937-64-07

e-mail: service@polair.com

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном «Руководстве по эксплуатации» излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания ларя в период его прямого использования.

Продолжительность срока службы ларя и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛАРЯ ОТ СЕТИ, ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ.

3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования» (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также ГОСТ 23833, ГОСТ IEC 60335-2-24-2012.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с током расщепления $I_p=4A$ и дифференциальное токовое реле $I_n=16A$, $I_d=30$ мА. Сетевая вилка шнура питания ларя должна быть подключена к розетке, имеющей контакт заземления. Запрещается подключение ларя через удлинители, не имеющие заземляющего провода или если сечения проводов удлинителя менее 1 мм^2 .

ВНИМАНИЕ! При повреждении шнур питания может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом.

При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

ВНИМАНИЕ! Не следует трогать работающее оборудование влажными руками.

На время санитарной обработки или ремонта ларь должен быть отключен от электросети, вынуть вилку шнура питания из розетки.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильного агрегата или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить ларь от сети, вынув вилку шнура питания из розетки и вызвать механика.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ЛАРЬ, ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА.

3.3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАРЯ

Освободить изделие от упаковки.

Убедиться в отсутствии повреждений на оборудовании, полученных при транспортировке.

Снять с поддона, проверить комплектность поставки.

Размещать оборудование следует в помещениях на плоском полу.

Осторожно удалить защитную пленку с внешней и внутренней поверхностей корпуса ларя, вымыть их теплой водой с нейтральным моющим средством, ополоснуть и просушить.

Для нормальной работы ларя необходимо:

- установить ларь на место эксплуатации в вентилируемом сухом помещении на расстоянии от источников тепла не менее 1,5 м и защищенном от прямых солнечных лучей;
- расстояние до стен помещения от сторон с вентиляционными решетками должно быть не менее 0,1 м, запрещается перекрывать вентиляционные отверстия;
- максимальная температура окружающего воздуха должна быть не выше 35°C ;
- не располагать на крышке ларя посторонние предметы, например, коробки.

3.4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Перед включением в работу после транспортирования ларь необходимо выдержать в рабочем положении не менее 1 часа, после транспортирования или хранения при отрицательных температурах - при температуре не ниже $+12^\circ\text{C}$ в течение 24 ч.

Вставить вилку сетевого кабеля в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите, предварительно убедившись, что напряжение в сети соответствует указанному в табличке технических данных.

После подключения ларь должен проработать в холостом режиме (пустым) не менее 2-х часов, после этого необходимо убедиться в понижении температуры в охлаждаемом объеме и загрузить в него предварительно замороженные продукты.


Для нормальной работы ларя и поддержания во внутреннем объеме заданной температуры необходимо:

- продукты для хранения закладывать после достижения внутри объема температуры хранения;
- замороженные продукты закладывать внутрь при температуре хранения не выше минус 18°C ;
- не укладывать продукты за границы кромок полок, т.к. у передней кромки температура не достаточна, а у задней кромки продукты будут мешать циркуляции охлажденного воздуха;
- загружать ларь до установленной линии загрузки, расстояние от верхнего слоя продуктов до крышки должно быть не менее 100 мм;
- укладывать продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме.
- хранить только пищевые продукты и охлажденные напитки в упаковке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА (КРАСНАЯ ЛИНИЯ);

- УСТАНАВЛИВАТЬ ТЕРМОСТАТ В ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬШЕ «5» (В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ТЕРМОСТАТА В ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬШЕ «5» КОМПРЕССОР БУДЕТ РАБОТАТЬ В ДЛИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТ СРОК СЛУЖБЫ ЛАРЯ).

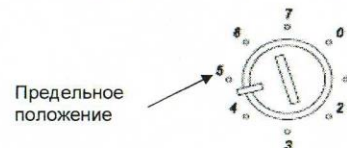

Лари марки SF... LF имеют функцию быстрого охлаждения.

Для включения функции быстрого охлаждения продуктов (постоянный цикл) нужно нажать на электронном блоке соответствующую кнопку согласно инструкции по программированию данного электронного блока (Приложение С).

Основными признаками нормальной работы холодильного ларя являются:

- температура во внутреннем объеме соответствует заданной;
- холодильная машина ларя работает циклично.

При работе ларя во внутреннем объеме образуется слой инея. При достижении слоя инея толщиной 4 – 6 мм следует произвести размораживание ларя. Для этого необходимо:

1. Отключить электропитание, вынув вилку шнура питания из розетки;
2. Переложить продукты в другой ларь;
3. Снять заглушку сливного отверстия внутри ларя на дне;
4. Установить у сливного отверстия (на задней стенке ларя) сосуд (любая емкость) для сбора талой воды;
5. Ускорить удаление воды с помощью пластикового скребка или губки, смоченной теплой водой.
6. Протереть тряпкой внутреннюю емкость корпуса ларя насухо.
7. Установить заглушку сливного отверстия и включить вилку в розетку.
8. Продукты закладывать после достижения рабочей температуры во внутреннем объеме.

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»:

№ ТС RU C-RU.MX11.B.00048

Выдан органом по сертификации АНО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «СОЮЗ» (рег. № РОСС RU.0001.11MX11) по 29.05.2019 г.

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

ТС № RU Д-RU.MX11.B.00005 действительна по 19.11.2018.

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41 офис ОАО «Полаир» (495) 937-64-07

kachestvo@polair.com

http://www.polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел./факс (83631) 5-83-00 + 5-83-09 / (83631) 5-83-11

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	
1. Общие сведения	
1.1. Назначение изделия	3
1.2. Технические характеристики	3
1.3. Устройство и работа изделия	3
2. Паспортные данные	
2.1. Комплектность поставки	5
2.2. Свидетельство о приемке	5
2.3. Гарантийные обязательства	5
3. Использование по назначению	
3.1. Общие указания	6
3.2. Меры безопасности	6
3.3. Установка и подключение ларя	6
3.4. Порядок работы	7
3.5. Правила хранения	8
3.6. Транспортирование	8
3.7. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды	8
3.8. Возможные неисправности и способы их устранения	8
4. Техническое обслуживание	
4.1. Общие указания	9
5. Приложения	
5.1. Приложение А. Схема-инструкция по замене стекла	10
5.2. Приложение Б. Акт пуска в эксплуатацию (образец)	11
5.3. Приложение В. Акт технического состояния (образец)	12
5.4. Приложение С. Описание процесса программирования (вкладывается)	

Приложение Б.
(образец)

АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен "___" _____ 201__ г.

владельцем морозильного ларя _____
(наименование и адрес организации,

должность, фамилия, имя, отчество)
и представителем фирменного центра по техническому сервису

(наименование)

(должность, фамилия, имя, отчество)

в том, что ларь морозильный _____ заводской номер _____
с компрессором _____
изготовленный "___" _____ 201__ г.,
пущен в эксплуатацию "___" _____ 201__ г. электромехаником

(наименование организации,

фамилия, имя, отчество)
удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного
оборудования N____, выданное "___" _____ г.

(наименование организации)
Ларь принят на обслуживание механиком

(наименование организации,

фамилия, имя, отчество)
удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного
оборудования N____, выданное "___" _____ г.

(наименование организации)

Владелец (подпись) Ф.И.О.

Представитель центра (подпись) Ф.И.О.

М.П.